

Nr. CJI - 20896 /05.09.2017

PROCES VERBAL DE REVIZIE

OBIECT:

- Revizia drumurilor;
- Revizia podețelor;
- Revizia podurilor

Încheiat azi 05.09.2017 cu ocazia reviziei la obiectul: "**Pod peste Târnava Mare pe drumul județean DJ137 la poziția km: 12+260,00**", aflat în administrarea:*Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita*.

CARACTERISTICILE GENERALE ALE PODULUI:

Suprastructura

- L lungime pod: 37,40 ml
- L deschidere pod: 35,00 ml
- I lățime trotuar: 0,50 ml – podină de lemn
- Podul este situat în aliniament și palier.
- Tablier independent, grinzi cu zăbrele cale jos, înălțime variabilă
- Înălțime grinzi principale: 4 ml
- Calea este susținută de profile Zores
- Platelaj – 5 lonjeroni și antretoaze dispuse la 3,50 ml
- Profil laminat îmbinate cu nituri
- Contravântuire inferioară realizată din profil cornier dispuse în "X"

Infrastructura

- Doua culei masive din beton armat
- Raccordări cu terasamente – aripi
- Aparate de reazem – oțel turnat

NATURA ÎMBRĂCĂMINTEI:

- covor asfaltic cu o lungime totală de 37,40 m;
- îmbrăcăminte de beton între km _____ - _____ și km _____ - _____ cu o lungime totală de _____ - _____ m;
- împietruire între km _____ - _____ și km _____ - _____ cu o lungime totală de _____ - _____ m;
- drum de pământ între km _____ - _____ și km _____ - _____ cu o lungime totală de _____ - _____ m;

SECTORUL DE POD VERIFICAT ÎN MOD SPECIAL:

- pod pe DJ 137, km 12+260,00, deschidere 35,00 m, constăndu-se următoarele:

CALEA PE POD:

- structura rutieră pe pod prezintă fisuri și crăpături atât în direcție longitudinală cât și transversală
- din cauza lipsei gurilor de scurgere apa stagneză pe cale
- trotuarul din dulapi de lemn parțial degradat
- lățime trotuar insuficientă
- din cauza rezistenței reduse ale profilelor Zores, s-au identificat zone pe suprafața căii, unde au apărut gropi în structura rutieră a podului (bucăți din îmbrăcăminte bituminoasă rutieră căzut în albie)!!!

LA SUPRASTRUCTURĂ:

- elementele structurale din tablierul metalic sunt degradate, corodate sever, grosimea elementelor sunt reduse
- exfolieri și destrămări ale metalului laminatelor
- profilele Zores, grinziile principale, antretoazele, contravântuirile sunt puternic corodate

LA INFRASTRUCTURĂ:

- betonul din elevațiile culeelor este afectat de infiltrări, există desprinderi de tencuială și vegetație
- aripile culeelor sunt complet acoperite de vegetație
- nu există scări de acces pe taluze

LA ZONELE DE REZEMARE:

- aparatele de reazem sunt puternic afectate de fenomenele de coroziune

LA ALBIE ÎN ZONA PODULUI:

- albia râului nu este amenajată și nici protejată
- nu există suficient spațiu liber sub pod pentru preluarea debitului la ape mari

MĂSURI PROPUSE: dezafectarea podului existent și construirea unui pod nou, conform expertizei tehnice.

Adoptarea unei din cele trei soluții prezentate în expertiză tehnică în urma efectuării unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Întocmit
Consilier
Suciu Robert



Foto "Pod peste Târnava Mare pe DJ137, la km 12+260"

